



ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



руководство
пользователя

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛ. ТОКОМ




ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ПОСТОЯННЫЙ
ТОК



ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК

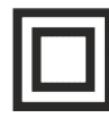

ДВОЙНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ
ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ

IEC1010-1

CE EAC

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 12787 – это многоцелевой измерительный прибор, находящий широкое применение благодаря большим возможностям при небольших размерах и весе. Классическое сочетание всего необходимого, но при этом ничего лишнего. Автоматическое и ручное переключение режимов и пределов измерений. Крупный, контрастный дисплей с подсветкой оценят люди с ослабленным зрением.

ОСОБЕННОСТИ

- ↳ Большой контрастный дисплей
- ↳ Яркая подсветка дисплея
- ↳ Максимальное отображаемое число 3999 ($3 \frac{3}{4}$) разряда
- ↳ Индикатор разряда батареи
- ↳ Автоматическое выключение питания
- ↳ Защита токовых входных гнёзд предохранителями
- ↳ Удержание показаний
- ↳ Относительные измерения
- ↳ Измерение скважности
- ↳ Измерение температуры

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

● Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

● Не измеряйте переменное напряжение больше 750 В или постоянное напряжение больше 1000 В, не пытайтесь измерять сопротивление, ёмкость, проводить диодный тест или тест на обрыв в цепи под напряжением – это вызовет повреждение прибора.

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейку и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, (извлечь батарейку) и после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
 - Используйте прибор только в качестве измерительного инструмента по прямому назначению.
 - При открывании крышки батарейного отсека убедитесь, что прибор выключен, открыв крышку батарейного отсека, не делайте никаких измерений – ЭТО ОПАСНО.
 - Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус прибора на предмет трещин и сколов, а измерительные щупы – на предмет повреждения изоляции. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
 - Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
 - Не используйте прибор, если он имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр

● **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов, вмятин, а щупы и термопара не повреждены.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочтайте настояще руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Дисплей
- 2 Защитный холдер
- 3 Кнопка «SELECT/Hz/DUTY»
- 4 Кнопка «RANGE»
- 5 Кнопка «REL»
- 6 Кнопка «HOLD/»
- 7 Поворотный переключатель
- 8 Гнездо «10A»
- 9 Гнездо «mA»
- 10 Гнездо «COM»
- 11 Гнездо «V Ω Hz
► •) -I TEMP»
- 12 Откидная подставка
- 13 Батарейный отсек




НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки	Функции
SELECT	<p>Кратковременное нажатие - переход от измерения постоянного напряжения к переменному (T-RMS). Таким же образом осуществляется переход от постоянной силы тока к переменной (T-RMS). В режиме измерения напряжения переменного тока осуществляется переход к измерению частоты (Hz) и коэффициента заполнения (%).</p> <p>Кратковременным нажатием в режиме измерения частоты (Hz) осуществляется переход к измерению коэффициента заполнения (%). В режиме измерения температуры осуществляется смена единиц измерения</p>
RANGE	Кратковременное нажатие - осуществляет переход в ручной режим выбора диапазонов. Последующее нажатие осуществляет перемещение десятичной точки. Удержание кнопки - выход из ручного режима
REL	<p>Кратковременное нажатие - режим относительных измерений. Кратковременным нажатием в режиме измерения частоты (Hz) осуществляется переход к измерению коэффициента заполнения (%).</p> <p>Кратковременное нажатие - компенсация показаний ёмкости щупов.</p>
HOLD	Кратковременное нажатие -удержание значений на дисплее.

● РАЗЪЁМЫ ЩУПОВ

10A	Разъём для измерения силы переменного и постоянного токов от 0 до 10 А (перегрузка не более 10 секунд).
mA	Разъём для измерения переменного и постоянного тока от 0 до 400 мА (перегрузка не более 10 секунд).
COM	Общая клемма для всех измерений и отрицательная клемма термопары.
V Ω Hz → → TEMP	Разъём для измерения напряжения, сопротивления, ёмкости, диодного теста и прозвонки, а также положительной клеммы термопары.

● ДИСПЛЕЙ

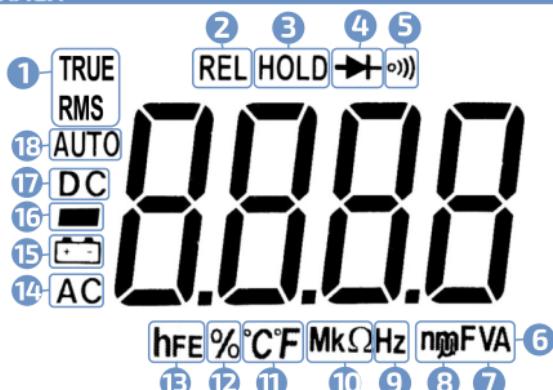

1. TRUE RMS	Истинное среднеквадратичное значение
2. REL	Режим относительных измерений
3. HOLD	Удержание значений на ЖКдисплее
4. →	Диодный тест
5. ⚡	Прозвонка
6. $\mu\text{A}/\text{mA}/\text{A}$	$\text{m}\mu\text{A}$, mA , A
7. $\text{nF}/\mu\text{F}/\text{mF}$	nF , μF , mF
8. mV/V	mV , V
9. MkHz	Гц , кГц , МГц
10. $\text{M}\Omega$	МОм , кОм , Ом
11. $^{\circ}\text{C}, ^{\circ}\text{F}$	Градусы Цельсия, Градусы Фаренгейта
12. $\%$	Проценты
13. hFE	Режима измерения коэффициента передачи транзисторов
14. AC	Переменное напряжение
15.	Разряд батареи
16. —	Индикатор полярности
17. DC	Постоянное напряжение
18. AUTO	Автоматический выбор диапазонов

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

mV	Режим измерения напряжения постоянного и переменного токов. Доступен 1 диапазон: 400 мВ.
V ~	Режим измерения напряжения переменного тока. Доступно 4 диапазона: 4В, 40В, 400В, 750В.
V =	Режим измерения напряжения постоянного тока. Доступно 4 диапазона: 4В, 40В, 400В, 1000В.
Ω	Режим измерения сопротивления. Доступно 6 диапазонов: 4000Ω, 4кΩ, 40кΩ, 400кΩ, 4MΩ, 40MΩ
	Режим прозвонки/теста диодов.
	Режим измерения ёмкости.
Hz	Режим измерения частоты/коэффициента заполнения.
uA	Измерение силы постоянного и переменного токов (от 0 мкА до 4000 мкА).
mA	Измерение силы постоянного и переменного токов (от 0 мА до 400 мА).
10A	Измерение силы постоянного и переменного токов (от 0 А до 10 А).
°C, °F	Измерение температуры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек и установите батарейку, соблюдая полярность, как показано на картинке.



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения прибора поверните поворотный переключатель в любое положение кроме **OFF**. Для выключения прибора установите переключатель в положение **OFF**. У прибора также имеется функция автоматического выключения **APO**. Через 15 мин. бездействия прозвучит звуковой сигнал, а через 1 мин. произойдёт выключение прибора.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Для включения подсветки дисплея нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **HOLD**. Подсветка выключится автоматически примерно через 20 секунд. Для выключения подсветки – необходимо нажать и удерживать кнопку **HOLD** в течение 3 секунд.

- ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ **mV**

Установите поворотный переключатель в положение **mV**.

По умолчанию включаются режимы **AUTO** и измерение напряжение постоянного тока. Для перехода в режим ручного выбора диапазона измерений нажмите кнопку **RANGE**. Для возврата к режиму автоматического выбора диапазона нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **RANGE**. Переход в режим относительных измерений осуществляется нажатием кнопки **REL**.

Переход к измерению напряжения переменного тока **TRUE RMS** осуществляется нажатием кнопки **SELECT**. **V Ω Hz**

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **•)-I-TEMP**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Подключите щупы к измеряемой цепи. На дисплее будет отображено значение измеренного напряжения.

Если на дисплее отображается **OL** – это означает перегрузку и необходимо увеличить диапазон.

Не допускается при этом режиме измерения подавать на вход мультиметра напряжение выше 400 мВ во избежание его повреждения.

Внимание! Запрещается переключать диапазон или режим, если щупы подключены к объекту измерения.

- ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА **V~ TRUE RMS**

Установите поворотный переключатель в положение **V~**.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**. По умолчанию прибор находится в режиме автоматического выбора диапазона измерения **AUTO**. При необходимости с помощью кнопки **RANGE** включите режим ручного выбора диапазона измерения и установите нужный диапазон измерения переменного напряжения (4, 40, 400 или 750 В).

С помощью кнопки **SELECT** выберите функцию измерения переменного напряжения, частоты **Hz** или коэффициента заполнения **%**. Переход в режим относительных измерений осуществляется нажатием кнопки **REL**.

Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение измеренного напряжения. Если на дисплее отображается **OL** в старшем разряде – это означает перегрузку и необходимо увеличить диапазон. Если измеренное значение меньше предыдущего диапазона – можно переключить на него для более точного результата измерения.

Внимание! Запрещается переключать диапазон или режим, если щупы подключены к объекту измерения.

● ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА $V ==$

Установите поворотный переключатель в положение $V ==$.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **$\text{V}\Omega\text{Hz} \blacktriangleleft \bullet \parallel \text{TEMP}$** , а штекер черного щупа в гнездо **COM**. По умолчанию прибор находится в режиме автоматического выбора диапазона измерения **AUTO**. При необходимости с помощью кнопки **RANGE** включите режим ручного выбора диапазона измерения и установите нужный диапазон измерения постоянного напряжения (4, 40, 400 или 1000 В).

Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение измеренного напряжения. Если на дисплее отображается **OL** в старшем разряде – это означает перегрузку и необходимо увеличить диапазон. Если измеренное значение меньше предыдущего диапазона – можно переключить на него для более точного результата измерения.

Внимание! Запрещается переключать диапазон или режим, если щупы подключены к объекту измерения.

● ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ $A \overline{\text{A}}$

Установите переключатель режима измерений в положение **$\mu\text{A} \overline{\text{A}}$** или **$\text{mA} \overline{\text{A}}$** .

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **mA** , а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Подключите щупы к измеряемой цепи. На дисплее будет отображено значение измеренной силы тока. По умолчанию включается режим **AUTO**. Для перехода в режим ручного выбора диапазона измерений нажмите на кнопку **RANGE**.

Выбор диапазонов происходит от меньшего к большему. Для возврата к режиму автоматического выбора диапазона нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **RANGE**. Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение силы тока.

Установите переключатель режима измерений в положение **$\text{A} \overline{\text{A}}$** . Вставьте красный щуп в гнездо **10A**. Для измерения силы тока проведите действия описанные выше. Нажмите **SELECT** для перехода в режим измерения переменного тока **TRUE RMS**.

Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение силы тока.

Если на дисплее отображается **OL** в старшем разряде – это означает перегрузку и необходимо увеличить диапазон. Если измеренное значение меньше предыдущего диапазона – можно переключить на него для более точного результата измерения.

Необходимо помнить, что для диапазонов 10 А и 400 мА – отдельные гнезда.

Внимание! Запрещается переключать диапазон или режим, если щупы подключены к объекту измерения.

● ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ Ω

Внимание! При измерении сопротивления необходимо убедиться в отсутствии напряжения в цепи или на проверяемом компоненте.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz →••) -I- TEMP** а штекер черного щупа в гнездо **COM**.

Установите поворотный переключатель в положение функции измерения сопротивления Ω .

По умолчанию прибор находится в режиме автоматического выбора диапазона измерения **AUTO**. При необходимости с помощью кнопки **RANGE** включите режим ручного выбора диапазона измерения и установите нужный диапазон измерения сопротивления (400 Ом, 4, 40, 400 кОм, 4 или 40 МОм).

Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение сопротивления.

Примечание:

Если на дисплее отображается **OL** в старшем разряде – это означает обрыв или перегрузку и необходимо увеличить диапазон.

Если измеренное значение меньше предыдущего диапазона – можно переключить на него для более точного результата измерения.

Измерение сопротивления более **1 МОм** может занять несколько секунд.

Для диапазона 400 Ом следует предварительно замкнуть наконечники щупов, затем нажать кнопку **REL** для автоматического вычитания при последующих измерениях значения сопротивления соединительных проводов.

Внимание! Запрещается переключать диапазон или режим, если щупы подключены к объекту измерения.

● ДИОДНЫЙ ТЕСТ \rightarrow

Внимание! При измерении падения напряжения на полупроводнике - необходимо убедиться в отсутствии напряжения в цепи или на проверяемом компоненте.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz →••) -I- TEMP**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Установите поворотный переключатель в положение \rightarrow .

Подключите щупы к обоим выводам полупроводника. На дисплее будет отображено значение прямого падения напряжения

на полупроводниковом переходе. Когда щупы не подключены или полупроводник включен в обратной полярности на дисплее отображается **OL**. Полный тест диода включает прямое и обратное измерение, если результат не соответствует приведенным выше описаниям, это означает, что диод неисправен.

Примечание:

Когда щупы не подключены, полупроводник включен в обратной полярности или падение на нём более 3В - на дисплее отображается **OL**.

● ТЕСТ НА ОБРЫВ (ПРОЗВОНКА)

Внимание! При проведении теста на обрыв (ПРОЗВОНКА)

- необходимо убедиться в отсутствии напряжения в цепи или на проверяемом компоненте.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz** а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Установите поворотный переключатель в положение .

Для "прозвонки" цепи подключите щупы к интересующим контактам, если сопротивление между двумя проверяемыми точками будет меньше $40\text{ Ом} \pm 30\text{ Ом}$ – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 600 Ом - на дисплее отображается «**OL**».

● ИЗМЕРЕНИЕ ЁМКОСТИ

Внимание! При измерении ёмкости необходимо обеспечить разрядку измеряемого конденсатора, кроме этого если измеряется ёмкость установленного в схему конденсатора – необходимо обесточить устройство и разрядить другие конденсаторы.

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz** а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Установите поворотный переключатель в положение функции измерения ёмкости .

При необходимости нажмите кнопку **REL** для сброса показаний на дисплее.

Подключите щупы к обоим концам проверяемого конденсатора. На дисплее будет отображено значение ёмкости.

Примечание:

Для функции измерения ёмкости режим ручного выбора диапазона недоступен.

В целях повышения точности перед каждым измерением следует нажать кнопку **REL**.

Для стабилизации показания при измерении большой ёмкости требуется время, например, для измерения ёмкости 200 мкФ нужно около 15 с.

При измерении большой ёмкости, ёмкости с большим током утечки, а также при наличии пробоя конденсатора показания на дисплее будут нестабильными.

Не допускается подавать на вход мультиметра любое напряжение в режиме измерения ёмкости.

● ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ Hz

Вставьте штекер красного щупа в гнездо **VΩHz →••(Hz-TEMP)** а штекер черного щупа в гнездо **COM**. Установите поворотный переключатель в положение **Hz**. Подключите щупы к измеряемой цепи и на дисплее будет отображено значение силы тока.

Для измерения скважности (0.1...99.9 %) нажмите кнопку **SELECT**.

Для возврата к функции измерения частоты еще раз нажмите кнопку **SELECT**.

Примечание:

Для функции измерения частоты и скважности режим ручного выбора диапазона недоступен.

● Не допускается подавать на вход прибора постоянное или переменное напряжения с амплитудой выше 36 В, в противном случае мультиметр может быть поврежден.

В условиях шумов рекомендуется для измерения слабого сигнала использовать экранированный кабель.

● ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ °C/°F

Установите поворотный переключатель в положение **°C/°F**.

С помощью кнопки **SELECT** выберите нужную шкалу отображения результата измерения температуры (Цельсия или Фаренгейта).

Вставьте положительный (красный) вывод термопары в гнездо **VΩHzTEMP**, а отрицательный (чёрный) в гнездо **COM**, поместите рабочий конец термопары в зону измерения температуры.

Поместите термопару на измеряемый объект или внутрь него – на дисплее будет отображена температура объекта.

Примечание: Термопара из комплекта рассчитана на температуру 250°C, 10 секунд на 300°C и погрешность ±2°C.

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать поражения электрическим током удалите термопару, приступая к измерению других параметров.

● ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТРАНЗИСТОРОВ hFE

Вставьте колодку из комплекта поставки в **VΩHz →••(hFE-TEMP)** разъёмы и **COM**, соблюдая полярность. Штекер колодки с

обозначением «+» должен быть установлен в разъём **VΩHz** в положение **TEMP**.

Установите поворотный переключатель в положение **hFE**.

Подключите к входным гнездам мультиметра колодку для проверки транзисторов.



Определите тип проверяемого транзистора **NPN** или **PNP**, вставьте ножки в разъёмы колодки в соответствии с его цоколёвкой и проводимостью. На дисплее будет отображён результат измерения коэффициента передачи (усиления).

● ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ REL

Сделайте опорное измерение, когда на дисплее будет, то значение относительно которого надо измерять нажмите кнопку **REL** да дисплее появится значок **REL** и прибор обнулит показания на дисплее, а значение, которое было на дисплее примет за опорное.

Для выключения режима нажмите кнопку **REL** ещё раз.

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCV)

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Входной импеданс
400 мВ	100 мкВ	± (0,5% + 4 емр)	40МОм
4 В	1 мВ		10МОм
40 В	10 мВ		
400 В	100 мВ		
1000 В	1 В	±(1,0% + 6 емр)	

Защита от перегрузки: 20% от диапазона, но не более 1000В постоянного тока

● ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACV) (TrueRMS)

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Входной импеданс
400 мВ	100 мкВ	± (1,6% + 8 емр)	40МОм
4 В	1 мВ		10МОм
40 В	10 мВ		
400 В	100 мВ		
750 В	1 В		

Рабочая частота 40...1000 Гц (синусоида).

Защита от перегрузки: 20% от диапазона, но не более 750В переменного тока

- ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DCmV)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400 мВ	100 мкВ	±(0,5% + 4 емр)

Максимальное входное напряжение 400 мВ. Защита от перегрузки отсутствует.

- ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (ACmV)(TrueRMS)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400 мВ	100 мкВ	±(1,6% + 8 емр)

Рабочая частота 40...1000 Гц (синусоида).

Максимальное входное напряжение 400 мВ. Защита от перегрузки отсутствует.

- ПОСТОЯННЫЙ ТОК (DCA)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400 мкА	0,1 мкА	± (1,0% + 10 емр)
4000 мкА	1 мкА	
40 мА	10 мкА	± (1,2% + 8 емр)
400 мА	100 мкА	
10 А	10 мА	± (1,2% + 10 емр)

Макс. падение напряжения на входе: 400 мВ

для диапазонов мА, 100 мВ для диапазона 10 А.

Макс. входной ток: 10 А (в течение не больше 10с).

Защита от перегрузки: плавкие предохранители 0.5 А/250 В и 10 А/250 В

- ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (ACA)(TrueRMS)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400 мкА	0,1 мкА	± (1,5% + 10 емр)
4000 мкА	1 мкА	
40 мА	10 мкА	
400 мА	100 мкА	
10 А	10 мА	± (2,0% + 15 емр)

Макс. падение напряжения на входе: 400 мВ

для диапазонов мА, 100 мВ для диапазона 10 А.

Макс. входной ток: 10 А (в течение не больше 10 с)

Защита от перегрузки: плавкие предохранители 0.5 А/250 В и 10 А/250В.

Диапазон частот: 40...1000 Гц.

- СОПРОТИВЛЕНИЕ (R)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
400 Ом	0,1 Ом	± (0,8% + 5емр)
4 кОм	1 Ом	
40 кОм	10 Ом	
400 МОм	100 Ом	
4 МОм	1 кОм	± (0,8% + 4 емр)
40 МОм	10 кОм	

Защита от перегрузки: 36В постоянного или амплитудное значение переменного напряжения. Напряжение холостого хода: 400 мВ.
Примечание: Для диапазона 400 Ом следует предварительно замкнуть наконечники щупов и измерить сопротивление соединительных проводов. При последующих измерениях следует вычитать из результата значение сопротивления соединительных проводов. Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение!

● ЁМКОСТЬ (C), АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ

Диапазон	Разрешение	Погрешность
10нФ	10пФ	$\pm (5\% + 20\text{емр})$
100нФ	100пФ	
1 мкФ	1нФ	$\pm (3,5\% + 20\text{емр})$
10 мкФ	10 нФ	
100 мкФ	100 нФ	
1 мФ	1 мкФ	
10 мФ	10 мкФ	$\pm (5\% + 10\text{емр})$
100 мФ	100 мкФ	

Защита от перегрузки: 36В постоянного или амплитудное значение переменного напряжения. Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение!

● ДИОДНЫЙ ТЕСТ (\rightarrow) И ТЕСТ ОБРЫВА ($\bullet\parallel$)

Режим	Отображаемое значение	Условия тестирования
\rightarrow	Прямое падение	Прямой ток – 0,5 мА, Обратное напряжение – 1,5 В
$\bullet\parallel$	Звуковой сигнал, если сопротивление $< 40 \pm 30$ Ом	Напряжение холостого хода –0,5 В

Защита входа: 36В постоянного или амплитудное значение переменного напряжения. Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение!

● КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ (УСИЛЕНИЯ) ТРАНЗИСТОРА (hFE)

Режим	Отображаемое значение	Условия тестирования
hFE для PNP и NPN транзисторов	0...1000	Ток базы –10 мкА, напряжение коллектор – эмиттер – 3 В

Защита входа: 36В постоянного или амплитудное значение переменного напряжения. Категорически запрещено в этом режиме подавать на любые входные гнёзда прибора напряжение!

● ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C/F)

Диапазон	Разрешение	Точность
-20 ... 1000°C	1°C	$\pm(1\%+5 \text{ емр}) < 400^\circ\text{C}$
		$\pm(1.5\% + 15 \text{ емр}) > 400^\circ\text{C}$
0 °F ... 1832°F	1°F	$\pm(1\% + 5 \text{ емр}) < 752^\circ\text{F}$
		$\pm(1.5\% + 15 \text{ емр}) > 752^\circ\text{F}$

Категорически запрещено в этом режиме подавать на вход любое напряжение!

Погрешность приведена при использовании термопары

К-типа без учета погрешности самой термопары.

● ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ (Hz)

Диапазон	Разрешение	Погрешность
100 Гц	0.01 Гц	
1000 Гц	0.1 Гц	
10 кГц	1 Гц	
100 кГц	10 Гц	
1 МГц	100 Гц	
30 МГц	1 кГц	$\pm (0,5\% + 10 \text{ емр} - \text{единица младшего разряда})$

Защита входа: 36В постоянного или амплитудное значение переменного напряжения.

Чувствительность: 1,5 В, среднеквадратичное значение.

Скважность: отображаемый диапазон для скважности 0.1...99.9 %.

При необходимости измерять частоту сигнала большей амплитуды используйте делитель!

Соответствие единиц измерения и обозначений. На лицевой панели и дисплее прибора нанесены международные единицы измерения, их соответствие с национальными единицами приведено в таблице.

Международное обозначение	Национальное обозначение
1 В	= 1 В
1 мВ	= 1 мВ
1 мкВ	= 1 мкВ
1 А	= 1 А
1 мА	= 1 мА
1 мкА	= 1 мкА
1 мкФ	= 1 мкФ
1 нФ	= 1 нФ
1 пФ	= 1 пФ
1 Гц	= 1 Гц
1 кГц	= 1 кГц
1 Ом	= 1 Ом
1 кОм	= 1 кОм
1 МОм	= 1 МОм
1 ВDC	= 1 В постоянного тока
1 ВAC	= 1 В переменного тока

● СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	Батарея 9В типа 6F22 (Крона) - 1шт
Условия эксплуатации	Температура: 0...50 °C Относительная влажность: 20...70%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20...60 °C Относительная влажность: 20...80%
Вес	390 г (с батареей и защитным холдером)
Размеры	96 x 53 x 187 мм (с защитным холдером)

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда прибор влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если на дисплее ничего не появляется после замены батарейки и включения питания, проверьте правильно ли она установлена.
- Откройте крышку батарейного отсека и проверьте - символы «+» и «-» на батарейке, должны соответствовать символам «+» - «-» в отсеке.
- Если на дисплее отображается значок недостаточного заряда, во избежание неточных измерений, следует заменить батарейку.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!
- Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженную батарейку даже на несколько дней.



ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

● ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованную батарею в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



● ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1** Контактная информация;
- 2** Описание неисправности;
- 3** Модель;
- 4** Серийный номер (при наличии);
- 5** Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6** Информацию о месте приобретения;
- 7** Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Мультиметр МЕГЕОН 12787 – 1 шт.
- 2** Защитный холдер – 1 шт.
- 3** Батарея 6F22 (Крона) – 1 шт.
- 4** Комплект щупов – 1 шт.
- 5** Термопара K-типа - 1 шт.
- 6** Колодка для проверки транзисторов - 1 шт.
- 7** Руководство пользователя – 1 экз.
- 8** Гарантийный талон – 1 экз.



МЕГЕОН



WWW.MEGEON-PRIBOR.RU



+7 (495) 666-20-75



INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.