

Congratulations on your purchase of laser distance meter CONDROL SMART 60. Safety instructions can be found in the end of this user manual and should be carefully read before you use the product for the first time.

FUNCTIONS/APPLICATIONS

Laser distance meter SMART 60 is intended to measure distance, lengths, heights, calculate area and volume of measured objects as well as to carry out indirect measurements (Pythagoras' Theorem). The product is suitable for use at both indoor and outdoor building areas.

SET

1. Laser distance meter – 1 pc.
2. Carry pouch with a strap - 1 pc.
3. User manual – 1 pc.
4. Batteries LR3 (AAA) – 2 pcs.

SWITCH ON/OFF

To switch on the product press **DIST**. The product will switch on and enter measuring mode.


To switch off the product press and hold **C OFF**. In order to save battery power the product will switch off automatically within 3 minutes after the last operation.

PRODUCT DESCRIPTION



- 1 Bubble level
- 2 Display
- 3 Switch on / activate laser beam/ measurement / continuous measurement (tracking).
- 4 Addition/subtraction / switch on/off sound signal.
- 5 Area/volume calculation/indirect measurement (Pythagoras' Theorem).
- 6 Switch off/clear
- 7 Strap location

Display

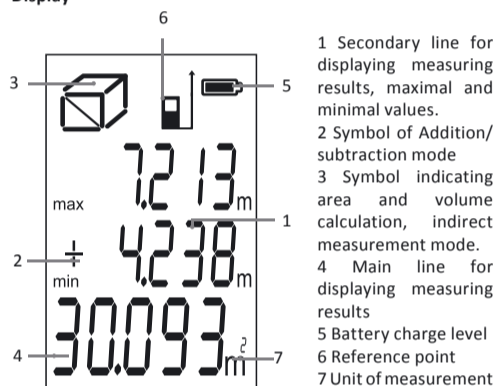

CALCULATIONS

The last measurement can be cancelled by **C OFF** and made again in modes of area and volume calculation, indirect measurement mode (Pythagoras' Theorem). If you double press **C OFF** in any of the above mentioned modes, the product will enter single distance measuring mode.


Addition/Subtraction

Addition/Subtraction function is used for addition and subtraction of lengths.

Make a single distance measurement, activate Addition/Subtraction mode by short pressing **+**, then make the next single distance measurement. Calculation result will be shown in the main line on the display. The next measurements will also be added/subtracted to/from the next measuring result.


Press **C OFF** to exit

Addition/Subtraction mode.

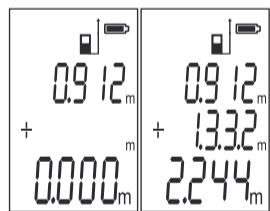


Area

Press **AREA**. Symbol **AREA** will appear on display. Make 2 measurements one by one (length and width). Area (composition of length and width) will be calculated and shown in the main line on the display.

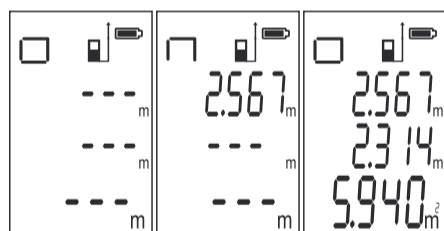

Volume

Press **VOLUME** twice. Symbol **VOLUME** will appear on display. Make 3 measurements one by one (length, width, height). Volume (composition of length, width and height) will be calculated and shown in the main line on the display.

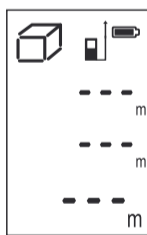

SAFETY REGULATIONS

The user manual should be read carefully before you use the product for the first time. Unintended use of the product can be dangerous for human's health and cause serious injury. Keep this user manual. If the product is given to somebody for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product

- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the product.



The device belongs to laser product class 2 in accordance with EN 60825-1 with a 630-670 nm wavelength.

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.

- To protect your eyes close them or look aside.

- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Instruct product repair to qualified personnel and use original spare parts only.

- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.

- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

CARE AND MAINTENANCE

Attention! The instrument is a precision device and requires careful handling. The following recommendations will extend the life of the product:

- Do not point the product at the sun
- Protect the product from bumps, falls, excessive vibration; do not let liquids, construction dust and foreign objects get inside the product.
- Do not expose the product to extreme temperatures.
- If liquids get inside the product first remove the batteries, then contact a service center.
- Do not store or use the product under high humidity conditions for a long time.
- Clean the product with soft wet cloth.
- Keep device optics clean and protect it from mechanical damage.
- Carry out control measurements occasionally, especially if the product is subject to excessive mechanical or other impact, before and after taking important measurements.

SPECIFICATIONS

Working range	0,05 – 60 m*
Measuring accuracy	± 1,5 mm**
Smallest unit displayed	1 mm
Automatic shutdown	
Laser	45 sec
Instrument	180 sec
Display backlight	√
Continuous distance measuring (Tracking)	√
Addition/Subtraction of measurements	√
Area/volume calculation	√
Indirect measurement (Pythagoras' Theorem)	√
Laser type	650 nm, < 1 mW, class II
Working temperature	0 °C ... +40 °C
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Battery	105x47x27 mm
Dimensions	83 r
Weight	2x1,5 V AAA LR3 (alkaline)

OPERATION

Reference point

It is possible to set the reference point - from the top or bottom end of the product.

The default reference point is the bottom end of the product.

To select reference point press and hold button **REF** during 1 second. Indicator **REF** will appear on the display.

Switch on/off sound signal


To switch on/off sound signal press and hold **SOUND** during 2 seconds.

MEASUREMENTS

Single distance measurement

Switch on the product. Short press **DIST** to switch on laser beam, point it at the target and press **DIST** again for single distance measurement.


Short press **C OFF** to switch off laser beam, if it is on.

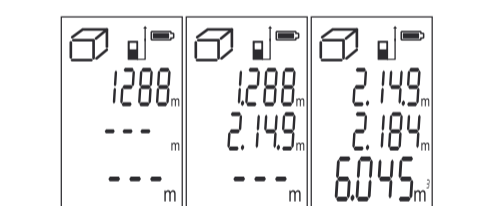

Indirect measurement (Pythagorean Theorem)

If it is impossible to make direct measurement (there is some obstruction) required length can be calculated with the help of 2 others.

Press **INDIRECT** 3 times. Symbol **INDIRECT** will appear on display. Measure length of segments A and B. Segment B must be perpendicular to segment C and can't be longer than segment A. Length of segment C is calculated according to Pythagoras' Theorem.

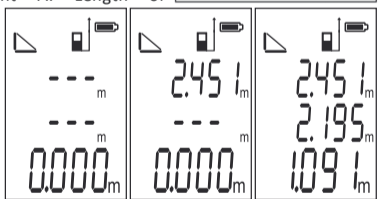

* Use a target plate to increase the measurement range during daylight or if the target has poor reflection properties.

** Accuracy can decrease in unfavorable conditions, such as intense sunshine or when measurements are made against glossy or transparent surfaces, moving objects, objects with rough surface.

In unfavourable conditions or when measured distance is over 100 m the maximum permissible accuracy is calculated in the following way:


$$\pm (Y + 0,25 \times D \times 10^{-3}) \text{ mm, where}$$

D (mm) - measured distance

Y (mm) - permissible accuracy according to technical data.

INSERT/REPLACE BATTERIES

Insert the batteries, observing correct polarity. Use alkaline batteries only, both batteries must be of the same brand with the same charge level. Charge level is shown on display. Replace batteries when you see symbol **BATT** on the display.

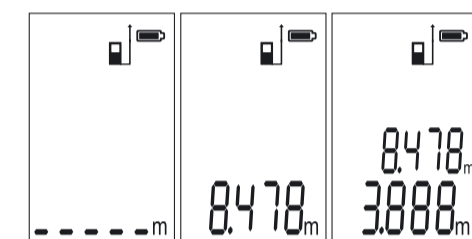

Continuous distance measurement (Tracking)

Press and hold **DIST**. The product

will take measurements one after another, showing the last measured value. Besides it will show maximal and minimal measured values.

To exit the mode press **DIST** or **C OFF**.



MESSAGE CODES

While operation, the following codes/symbols may appear on the display:

Message	Cause	Solution
301	Distance is out of range	Keep in correct measuring range
302	Reflected signal is too weak	Use reflecting plate
303	Measuring result cannot be displayed (negative or exceeds 99999)	Repeat measurements
304	Pythagorean theorem calculation error	Make measurements in correct succession
305	Low battery	Replace batteries
306	Temperature is too low	Warm up the product
307	Temperature is too high	Cool down the product
308	Ambient light is too strong	Make measurements in less illuminated zone

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany



Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered during the warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.


2) The warranty period is 36 months and starts from the date of purchase by the end consumer (see the original supporting document).

3) The warranty does not cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieves the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product. 4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device. 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty. 6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended. 7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, the rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).

In warranty case please return the product to retail seller or send it with defect description to the following address:

CONDROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany

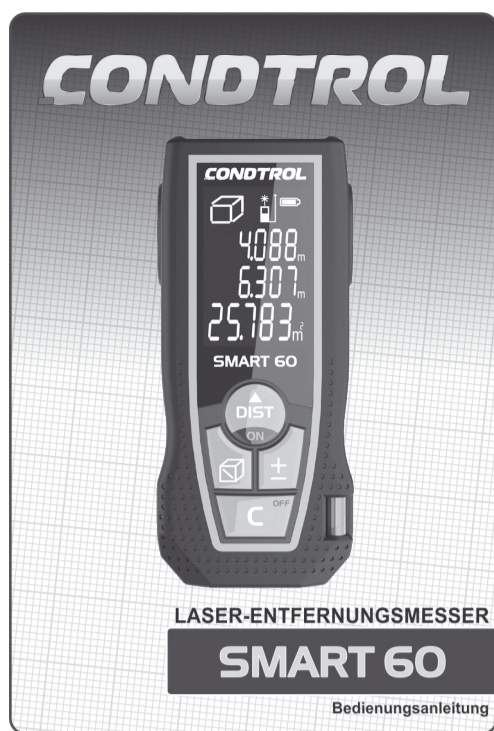

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Herzlichen Glueckwunsch zum Kauf Ihres SMART 60 CONDROL.
Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfaeltig, bevor Sie das Gerat das erste Mal verwenden.

BESTIMMUNGSGEMAESSER GEBRAUCH
Der SMART 60 ist zum Messen von Distanzen, Hoehen, Laengen, Berechnung von Flaechen und Volumina sowie zum Durchfuehren von Minimum-/Maximum- und indirekten Messungen bestimmt. Er ist fuer den Innen- und Aussenbereich geeignet.

LIEFERUMFANG
Der Lieferumfang des SMART 60 Entfernungsmessers umfasst:
1. Laser-Entfernungsmesser.
2. Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe
3. Bedienungsanleitung
4. 2 x AAA-Batterien

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Reichweite	0,05 – 60 m *
Typische Messgenauigkeit	± 1,5 mm **
Kleinste Anzeige	1 mm
Automatisches Abschalten	Laserstrahl nach 45 Sekunden Gerat nach 180 Sekunden
Displaybeleuchtung	✓
Dauermessung (Tracking)	✓
Addition/Subtraktion von Abmessungen	✓
Flaechen / Volumen	✓
Pythagoras	✓
Lasertyp	650 nm, Laserklasse 2, Leistung <1 mW
Betriebstemperatur	0°C bis + 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen	105x47x27 mm
Gewicht	83 g
Batterie	2x 1,5 V LR3 AAA)

* Verwenden Sie eine Zieltafel, um die Reichweite bei Tageslicht bei schlechter Reflexion des Messzieles zu vergraessern.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

** Unter unguenstigen Bedingungen wie z.B. direktem Sonnenlicht oder schlecht reflektierender Oberflaeche, kann die Ungenauigkeit steigen. Es kann zu Messfehlern kommen wenn Sie gegen reines (staubfrei) Glas oder gegen andere farblose und durchsichtige Stoffe messen. Stark glaenzende Oberflaechen koennen ebenfalls zu Fehlmessungen beitragen; der Laserstrahl wird eventuell abgelenkt.
Unter unguenstigen Bedingungen und bei Entfernungen ueber 100 m betraegt die zulassige Abweichung:
 $\pm (Y + 0,25 \times D \times 10^{-3}) \text{ mm}$
D (mm) - zu messende Entfernung
Y (mm) - zulassige Messgeraeteabweichung.

BATTERIE EINSETZEN/AUSWECHSELN
Oeffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie beide Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der gleichen Spannung ein. Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Symbol permanent auf dem Bildschirm blinkt. Bereiten Sie Ersatzbatterien vor, wenn Sie das Symbol auf dem Bildschirm sehen.



LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

EIN-/AUSSCHALTEN
Druecken Sie die Taste , um das Produkt einzuschalten. Das Gerat ist nun aktiviert und bereit zu messen.
Zum Ausschalten die Taste gedrueckt halten. Das Instrument schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab wenn keine Taste gedrueckt wurde.



LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Display

MENUEFUNKTIONEN
Referenzpunkt
Alle Messungen koennen ab Unterkante oder ab Oberkante des Gerateteilgehaueses durchgefuehrt werden. Gemass Standardeinstellung misst das Instrument immer ab Unterkante. Durch druecken und 1 Sekunde halten wird die Messebene auf die Oberkante bzw. wieder auf die Unterkante eingestellt. Dementsprechend erscheinen auf dem Display die Symbole .

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

MENUEFUNKTIONEN
Referenzpunkt
Alle Messungen werden ab Hinterkante des Gerateteilgehaueses durchgefuehrt.
Signalton Ein-/Ausschalten
Um den Signalton ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste waehrend 2 Sekunden gedrueckt.
MESSUNGEN
Modus fuer Einzelmessungen
Druecken Sie die Ein-/Mess-Taste , um das Produkt einzuschalten. Ueberpruefen Sie die angezeigten Symbole. Nach kurzer Zeit ist das Gerat bereit zu messen. Druecken Sie die Ein-/Mess-Taste , um den Laserpunkt zu aktivieren. Zielen Sie auf das Objekt, dessen Entfernung Sie messen wollen. Um den letzten Schritt abzubrechen, druecken Sie die Aus-/Loeschen-Taste .

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Modus fuer Dauermessungen (Tracking)
Druecken und halten Sie die Ein-/Mess-Taste gedrueckt, um in den Modus fuer Dauermessungen zu wechseln. Der Laserpunkt wird aktiviert. Auf dem Display werden die letzte, die kleinste und die groesste gemessene Messung angezeigt. Druecken Sie entweder die Ein-/Mess-Taste oder die Aus-/Loeschen-Taste , um die Dauermessung zu stoppen.
BERECHNUNGEN
Im Modus der Flaechen-/ Volumenberechnung oder Pythagorasfunktion kann die letzte Messung mit der Taste geloescht und neu gemessen werden. Druecken Sie die Taste , um das Gerat in den Modus der Einzelmessungen zu wechseln.
Addition / Subtraktion
Die Funktionen Addition und Subtraktion werden fuer das Addieren und Subtrahieren von Laengen benutzt werden. Druecken Sie die Ein-/ Mess-Taste einmal, um zu messen.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Druecken Sie die Plus-/ Minus-Taste ein- oder zweimal fuer die gewuenschte Rechenoperation. Druecken Sie die Ein-/ Mess-Taste und machen Sie die zweite Messung. Der berechnete Wert erscheint in der unteren Displayzeile. Die weiteren Messungen werden auch addiert/ subtrahiert.
Druecken Sie die Aus-/Loeschen-Taste , um den Modus zu verlassen.

Flaechen
Druecken Sie die Taste . Das Symbol erscheint im Display. Druecken Sie die Ein-/ Mess-Taste, um die erste Seite zu messen (z.B. Laenge). Druecken Sie die Ein-/ Mess-Taste, um die zweite Seite zu messen (z.B. Breite). Die berechnete Flaechen erscheint in grossen Ziffern in Quadratmetern.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Volumen
Druecken Sie die Taste 2x. Das Symbol erscheint im Display. Druecken Sie die Ein-/Mess-Taste, um die Laenge, Hoehe und Breite zu messen. Das berechnete Volumen erscheint auf dem Display in Kubikmetern.

Einfacher Pythagoras
Verwenden Sie die Pythagoras-Formel ($a^2+b^2=C^2$), um die Hoehe indirekt zu messen. Druecken Sie die Taste . Auf dem Display erscheint das Symbol . Druecken Sie die Ein-/Mess-Taste, um die Seite A des Dreiecks zu messen. Druecken Sie die Ein-/Mess-Taste noch einmal, um die Seite B des Dreiecks zu messen. Die Seite C soll zu der Seite C perpendicular sein und kann nicht laenger als die Seite A sein.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Unten erscheint in grossen Ziffern das Ergebnis der berechneten Kathete (Seite C).

FEHLERCODES
Folgende Fehler koennen korrigiert werden:

Code	Ursache	Loesung
301	Entfernung ausserhalb des Messbereichs.	Bleiben Sie innerhalb des Messbereichs.
302	Das reflektierte Signal ist zu schwach.	Messen Sie auf eine besser reflektierende Oberflaeche.
303	Reichweite ausserhalb der Anzeige.	Mit der Aus-/Loeschen-Taste auf Null zurueckstellen.
304	Berechnungsfehler im Pythagoras.	Ueberpruefen Sie die Messergebnisse.
305	Niedriger Batteriebestand.	Setzen Sie neue Batterien ein.
306	Temperatur zu niedrig.	Waermen Sie das Gerat auf.
307	Temperatur zu hoch.	Kuehlen Sie das Gerat ab.
308	Umgebungslicht zu stark.	Messen Sie in dunklerer Umgebung.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

MESSBEDINGUNGEN
Die Reichweite ist auf 30 m begrenzt. Bei Nacht oder Daemmerung vergraessert sich die Reichweite ohne Zieltafel. Verwenden Sie eine Zieltafel, um die Messreichweite waehrend des Tages oder bei schlechter Reflexion des Zieles zu vergraessern.
Oberflaeche des Zieles
Messfehler koennen entstehen, wenn Sie durch farblose Fluessigkeiten (z.B. Wasser), staubfreies Glas, Styropor oder aehnliche halb-durchlaessige Oberflaechen messen. Messungen auf Hochglanz-Oberflaechen koennen den Laserstrahl ablenken und zu Messfehlern fuehren. Die Messzeit kann steigen, wenn Sie auf nicht-reflektierende / dunkle Oberflaechen messen.
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen fuer die sichere Verwendung Ihres Gerats. Nichtbeachten der Anleitung kann zu Verletzungen, Materialschaeden, finanziellem oder oekologischem Schaden fuehren. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Bei der Uebergabe des Gerates legen Sie diese Anleitung bei.
- Das Gerat darf nur zweckmaessig verwendet werden.
- Warnschilder muessen stets sichtbar und erkennbar am Gerat angebracht sein.
Das Gerat erzeugt Strahlung der Laserklasse 2 gemass EN 60825-1 mit der Wellenlaenge 630 - 670 nm

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

Sie erhalten Ihr Gerat mit einem Warnschild in Englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.
Sie koennen Strahlung ausgesetzt sein, wenn Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen.
- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Blicken Sie selbst nicht in Laserstrahl, insbesondere nicht mit optischen Instrumenten. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.
- Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt. Kinder duerfen das Gerat nur unter Aufsicht benutzen, um die Sicherheit fuer sie selbst und andere Personen zu gewaehrleisten.
- Verwenden Sie das Gerat nicht in der Naehen von brennbaren Stoffen, da im Gerat Funken entstehen koennen, und halten Sie ausreichend Abstand zu Waermequellen.
- Platzieren Sie die Batterien des Gerats nie in der Naehen von Hitze oder Feuer, um das Risiko von Explosionen und Verletzungen zu reduzieren.
- Im Fall einer Explosion der Batterien besteht das Risiko von Verletzungen durch Truemmer und Chemikalien. Loeschen Sie die Stellen sofort mit Wasser. Unter extremen Bedingungen koennen Batterien auslaufen. Bei Kontakt der Fluessigkeit mit Augen, reinigen Sie diese sofort mindestens zehn Minuten lang mit sauberem Wasser und suchen Sie anschliessend einen Arzt auf.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

PFLERGE
- Behandeln Sie das Gerat mit Sorgfalt, so wie Sie eine Kamera, ein Fernglas oder ein anderes optisches Gerat verwenden.
- Vermeiden Sie Stoesse, staendige Vibrationen und extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie die Batterie entsprechend den Sicherheitsvorschriften.
- Tauchen Sie das Gerat nicht unter Wasser.
- Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Loesungsmittel.
- Behandeln Sie das Gerat wie ein Teleskop oder eine Kamera.
ENTSORGUNG
Geraete, Zubehoer und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerat bitte an:
Condrol GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland
Werfen Sie das Gerat nicht in den Restmuell. Gemass der Europaeischen Richtlinie 2002/96/EG ueber Altgeraete mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfaeihige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

GARANTIE
Alle Gerate der Condrol GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion gepueft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Maengelhaftungsansprueche des Kaeufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberuehrt.
1) Die Condrol GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Maengel am Gerat, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurueckzufuehren sind.
2) Die Garantiezeit betraegt 36 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg).
3) Die Garantie trifft nicht fuer Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiss zurueckzufuehren ist. Fuer Maengel am Gerat, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemaessen Gebrauch, unzureichenden Service und Pflege, Verwendung von Nicht- Condrol GmbH-Zubehoer oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veraenderungen oder Zusatze am Gerat erlischt die Garantie. Fuer Maengel, die den normalen Gebrauch des Gerats nicht beeintraehtigen, gilt die Garantie nicht.
4) Die Condrol GmbH behaelt sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Gerat zu reparieren oder zu ersetzen.
5) Andere Ansprueche als die oben genannten werden nicht ueber die Garantie abgedeckt.
6) Nach Garantieleistungen durch die Condrol GmbH wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlaengert.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **CONDROL SMART 60**
Bedienungsanleitung

7) Die Condrol GmbH uebernimmt keine Verantwortung fuer Gewinnverlust und andere Umstaende, die mit dem defekten Gerat in Verbindung stehen. Die Condrol GmbH uebernimmt keine Kosten fuer Miet- oder Leihgeraete waehrend der Reparatur.
Fuer die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Uebereinkommen der Vereinten Nationen ueber den internationalen Warenkauf). Aenderungen vorbehalten.
WARTUNG UND REPARATUR
Falls das Gerat defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Haendler zurueck. Falls das Gerat nicht bei einem Haendler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:
Condrol GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland
Waehrend des Transports und der Aufbewahrung sollte das Gerat in seiner Tasche oder Koffer sein. Saeubern Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort Fusselbildung. Die Saeuberung mit Reinigungs- und Loesungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das Gerat nicht unter Wasser oder in andere Fluessigkeiten. Das eigenstaendige Oeffnen des Gerats ist untersagt. Es darf nur von einem autorisierten Servicezentrum geoeffnet werden.

